

板倉町 通学路安全プログラム

～通学路の安全確保に関する取組の方針～

令和 7 年 1 0 月

板倉町通学路安全推進会議

1. プログラムの目的

通学路の安全確保に向けた取組を行うため、このたび、関係機関の連携体制を構築し、「板倉町通学路安全プログラム」を策定しました。

今後は、本プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学できるように通学路の安全確保を図っていきます。

2. 通学路安全推進会議の設置

関係機関の連携を図るため、以下をメンバーとする「通学路安全推進会議」を設置しました。

- ・板倉町行政区長会
- ・板倉町教育委員会
- ・板倉町総務課
- ・板倉町都市建設課
- ・各小学校長、中学校長
- ・各小学校PTA会長、中学校PTA会長
- ・館林警察署（交通係）
- ・群馬県館林土木事務所

3. 取組方針

(1) 基本的な考え方

継続的に通学路の安全を確保するため、合同点検を継続するとともに、対策実施後の効果把握も行い、対策の改善・充実を行います。

これらの取組をPDCAサイクルとして繰り返し実施し、通学路の安全性の向上を図っていきます。

[通学路安全確保のためのPDCAサイクル]



(2) 定期的な合同点検

○合同点検の実施時期等

- ・町内の各小学校・中学校について、それぞれ毎年、合同点検を実施します。
- ・実施時期は、春季に実施し、早急な対応を目指します。
- ・現状を的確に把握するため、児童、父兄からの危険箇所等の報告、又は、学校関係者からの報告等を各小学校・中学校が取りまとめを行い、効率的・効果的に合同点検を実施します。

○合同点検の体制

- ・各小学校・中学校ごとに、メンバー等が参加する合同点検を行います。

(3) 対策の検討

- ・合同点検の結果から明らかになった対策必要箇所について、箇所ごとに、安全施設等のハード面の対策や交通規制・交通安全教育のようなソフト面などの対策必要箇所に応じて具体的な実施メニューを検討します。

(4) 対策の実施

- ・対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むよう、関係者間で連携を図ります。

(5) 対策効果の把握

- 合同点検結果に基づく対策実施後の箇所等について、実際に期待した効果が上がっているのか、また児童生徒等が安全になったと感じているのか等を確認するため、対策実施後の効果を把握するための手法を検討し、対策効果の把握を実施します。

(6) 対策の改善・充実

- ・対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充実に図ります。

4. 箇所図、箇所一覧表の公表

- ・各小学校・中学校ごとの点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するために各小学校・中学校ごとの「対策一覧表」及び「対策箇所図」を作成し、公表します。

【別添資料】

別添① 対策一覧表

別添② 対策箇所図

令和7年度 通学路点検結果について（東小学校 東地区部分）

（R7.10現在）

	No.	危険箇所	危険な状況（学校からの指摘事項）	担当課局	現況確認	対応状況	記載 年度	完了 年度
点 検 指 摘 箇 所	1	町道3356号線、 町道3358号線の交差点 （大学通り交差点）	板倉ニュータウン内の幹線道路の交 差点であり、通学、通勤時間帯等 では車の通りが多く危険であるため、 信号機を設置してほしい。	総務課 都市建設課	朝は、通学、通勤、保育園への送迎 等で歩行者、自動車の需要が多い交 差点である。	H18年から公安委員会へ要望してい る。要望書を提出済み。 設置条件として隣接する信号機から 150m以上離れている事との明示が あり不適合であるが、地元の要望が あるため、引き続き、公安委員会へ 要望する。	H29	継続
	2	県道海老瀬飯野線 （増保鉄工所付近から 小原製作所付 近）	カーブが続き、歩道が無く危険であ る。	都市建設課 教育委員会	カーブが続き見通しが悪く、車道部 と側溝の段差はなくなり歩行者ス ペースは若干ではあるが確保されて いる。	H26年に、館林土木事務所により車 道部と側溝の段差を解消している。 今後、歩道設置を道路拡幅を含めお 願いしていく。	R7	新規

令和7年度 通学路点検結果について（東小学校 東地区部分）

（R7.10現在）

	No.	危険箇所	危険な状況（学校からの指摘事項）	担当課局	現況確認	対応状況	記載年度	完了年度
対策完了箇所	1	小学校南側 （町道4070号線 町道4071号線）	学校南側の通学路は道幅が狭く、歩道もない。	都市建設課	通過交通が無く、拡幅予定もない。	現状維持。	H26	H26
	2	跨線橋西側交差点 （県道海老瀬飯野線 町道3357号線）	陸橋を下りたセブンイレブンの信号機付近は水たまりになりやすい。	都市建設課	降雨後、排水機能が悪く水たまりができる。	清掃を実施、完全ではないが改善をしている状況。	H26	H26
	3	跨線橋西側 （県道海老瀬飯野線 町道2-40号線）	陸橋を下りたところは、自転車は滑りやすい。	都市建設課	砂や砂利等がたまりやすい。	周辺舗装補修済み、清掃を実施。	H26	H26
	4	増保鉄工所周辺道路 （県道海老瀬飯野線）	8区の佐藤さんの所の道路がカーブが続き、歩道もなくなるので、危ない。道路のカーブが緩やかにならないか。	都市建設課	カーブで見通しが悪いが路面と側溝の段差解消済み。 線形変更、拡幅予定なし。	歩行者スペースが狭い事は認識している。そのため車道部と側溝の段差を解消しスペースを確保した。 （館林土木事務所回答）	H26	H26
	5	駅構内	駅の中を通るのを不安に思っている保護者も多い。防犯パトロールや地域の方に児童の下校時に通ってもらおうよう声をかける。	総務課	防犯カメラを設置済み。公民館職員がパトロールを実施している。	対策は現状を維持する。また、小学校より児童に指導している。	H26	H26
	6	学校周辺 （町道1-5号線）	「児童に注意」の標識を南と北側に付けてほしい。	総務課	三角商店前の道路に通学路等の標示が無い。	三角商店前に新たに設置した。	H26	H26
	7	コンビニ周辺 （町道3357号線）	コンビニ客の出入りがあり、児童が危険である。	都市建設課	民間の出入り口であるため、今以上の規制は出来ない。 学校から指導をしてもらう。	出入り口となる箇所に擬石を設置して安全を確保しているので現状維持。	H27	H27
	8	資料館西側道路 （町道1-5号線）	道路が狭く危険である。（H27） 歩道を設置してほしい。（H28）	総務課 都市建設課	通過交通（抜け道となっている）があり、注意喚起が必要である。	H27に「学童注意」等の路面標示実施済み。歩道の設置は現在の所、出来ないの、学校より児童に注意を促してもらいたい。	H27 H28	H27 H28

令和7年度 通学路点検結果について（東小学校 東地区部分）

（R7.10現在）


	No.	危険箇所	危険な状況（学校からの指摘事項）	担当課局	現況確認	対応状況	記載年度	完了年度
対策完了箇所	9	海老瀬2332地先 （県道海老瀬飯野線）	集団登校の班の集合場所へ行く際、 県道を横断しなくてはならないため、 横断歩道を設置出来ないか。	総務課 都市建設課	集合場所の都合で県道横断は必要であるが、 むやみに横断歩道の設置は出来ない。	群馬県公安と協議を実施した結果 対象地はカーブが連続しており、見 通しができない箇所への横断歩道設 置は、危険であるため設置出来な い。近くの横断歩道を使ってもら うしかないとの回答。	H28	H28
	10	小学校南側通学路	交差点に児童への注意喚起の路面標 示・看板等の設置が出来ないか。	総務課	入り組んだ路地の交差点であり飛び 出し等による事故が危惧される。	路面標示、注意看板を設置。 （児童への注意喚起用）	H28	H28
	11	駅からサイクルセン ターまでの緑道 （町道4071号線）	植栽帯のブロックが崩れており危険 である。	都市建設課	植栽帯のブロックが崩れている。樹 木・街路灯の転倒が危惧される。	植栽帯の補修、樹木、街路灯修繕完 了。	H29	H29
	12	小学校南側通学路 （町道4071号線）	周辺から見づらい道路であり、危険 ではないか？（変質者等） また、ブ ロック塀が崩れそうで危ない。	総務課 教育委員会	過去に、同様の議論があり、児童を 通さないことで結論付けた。 昨年度より、学校の要望により道路 標示等を施工した。	従前より、同様の危険が危惧されて いる。道路改築等の実施は困難であ る。個人塀の対策についても困難で ある。 児童への注意喚起、若しくは通行回 避をお願いする。	H29	H29
	13	駅東口ロータリー	暗い場所等ある。児童の安全確保の ため、駅東口ロータリーに監視カメ ラを設置出来ないか。	総務課	一部、暗い箇所はある。小学校から 駅までの区間には街路灯を設置済 み。	わたらせ自然館地先に防犯カメラを 設置（南北の通り、サイクルセンター撮 影）、駅中には2台のカメラが作動 中。東口ロータリーに防犯カメラ設 置済み。 街路灯については、現状維持とする が状況等の変化に応じ検討する。	H27	H29
	14	町道3356号線 （ふれあい道路） 県道海老瀬下五箇線 の交差点	植栽帯に下半身を露出したまま寝こ ろんでいた。（H28）	総務課 教育委員会	ボランティアの方が防犯パトロール をしているが、不審者事案が多発し ている。	防犯カメラ設置完了。 防犯パトロールを強化する。 警察官によるパトロールを強化す る。	H30	H30

令和7年度 通学路点検結果について（東小学校 東地区部分）

（R7.10現在）

	No.	危険箇所	危険な状況（学校からの指摘事項）	担当課局	現況確認	対応状況	記載 年度	完了 年度
対策完了箇所	15	町道3406号線 町道2-40号線 の交差点	ブロック塀に張ってある看板が剥がれていて危険である。 風で飛んでいかないか？	総務課	ブロック塀が一部破損しており、看板が剥がれている状況。	看板所有者と連絡を取り対応をお願いし、看板撤去済み。	R1	R1
	16	町道3406号線 町道2-40号線 の交差点	泉野1丁目地内在住児童の通学路となっているが、町道3406号線からの自動車通行量が多く危険であるため、横断歩道を設置してほしい。	総務課	他の町道に比べ自動車通行量が多いと思われる交差点である。	横断歩道の設置完了。	H30	R4
	17	町道1-5号線の 横断歩道部	カーブで見通しが悪く、児童が横断時に危険である。	総務課 都市建設課 教育委員会	自動車の運転者からも、横断歩道を渡る児童からも視認性が悪い横断歩道である。	R3年度に、児童用にカーブミラーを設置し、視認性を確保した。 また、児童横断時の見守り活動を強化する。	R3	R4
	18	町道2-30号線、町道 4092号線、町道4102号 線の交差点	施設園芸のハウスや坂になっていることから見通しが悪く、通学者から車の確認が行いにくい状況。	総務課	当該交差点は、緩やかなカーブと共に坂道になっており、見通しのよくない交差点である。	R6.7に、交差点と認識できるよう道路標示を施工した。具体的には、停止指導線や交差点マーク、外側線を施した。	R6	R6


令和7年度 東小学校（東地区部分）点検結果

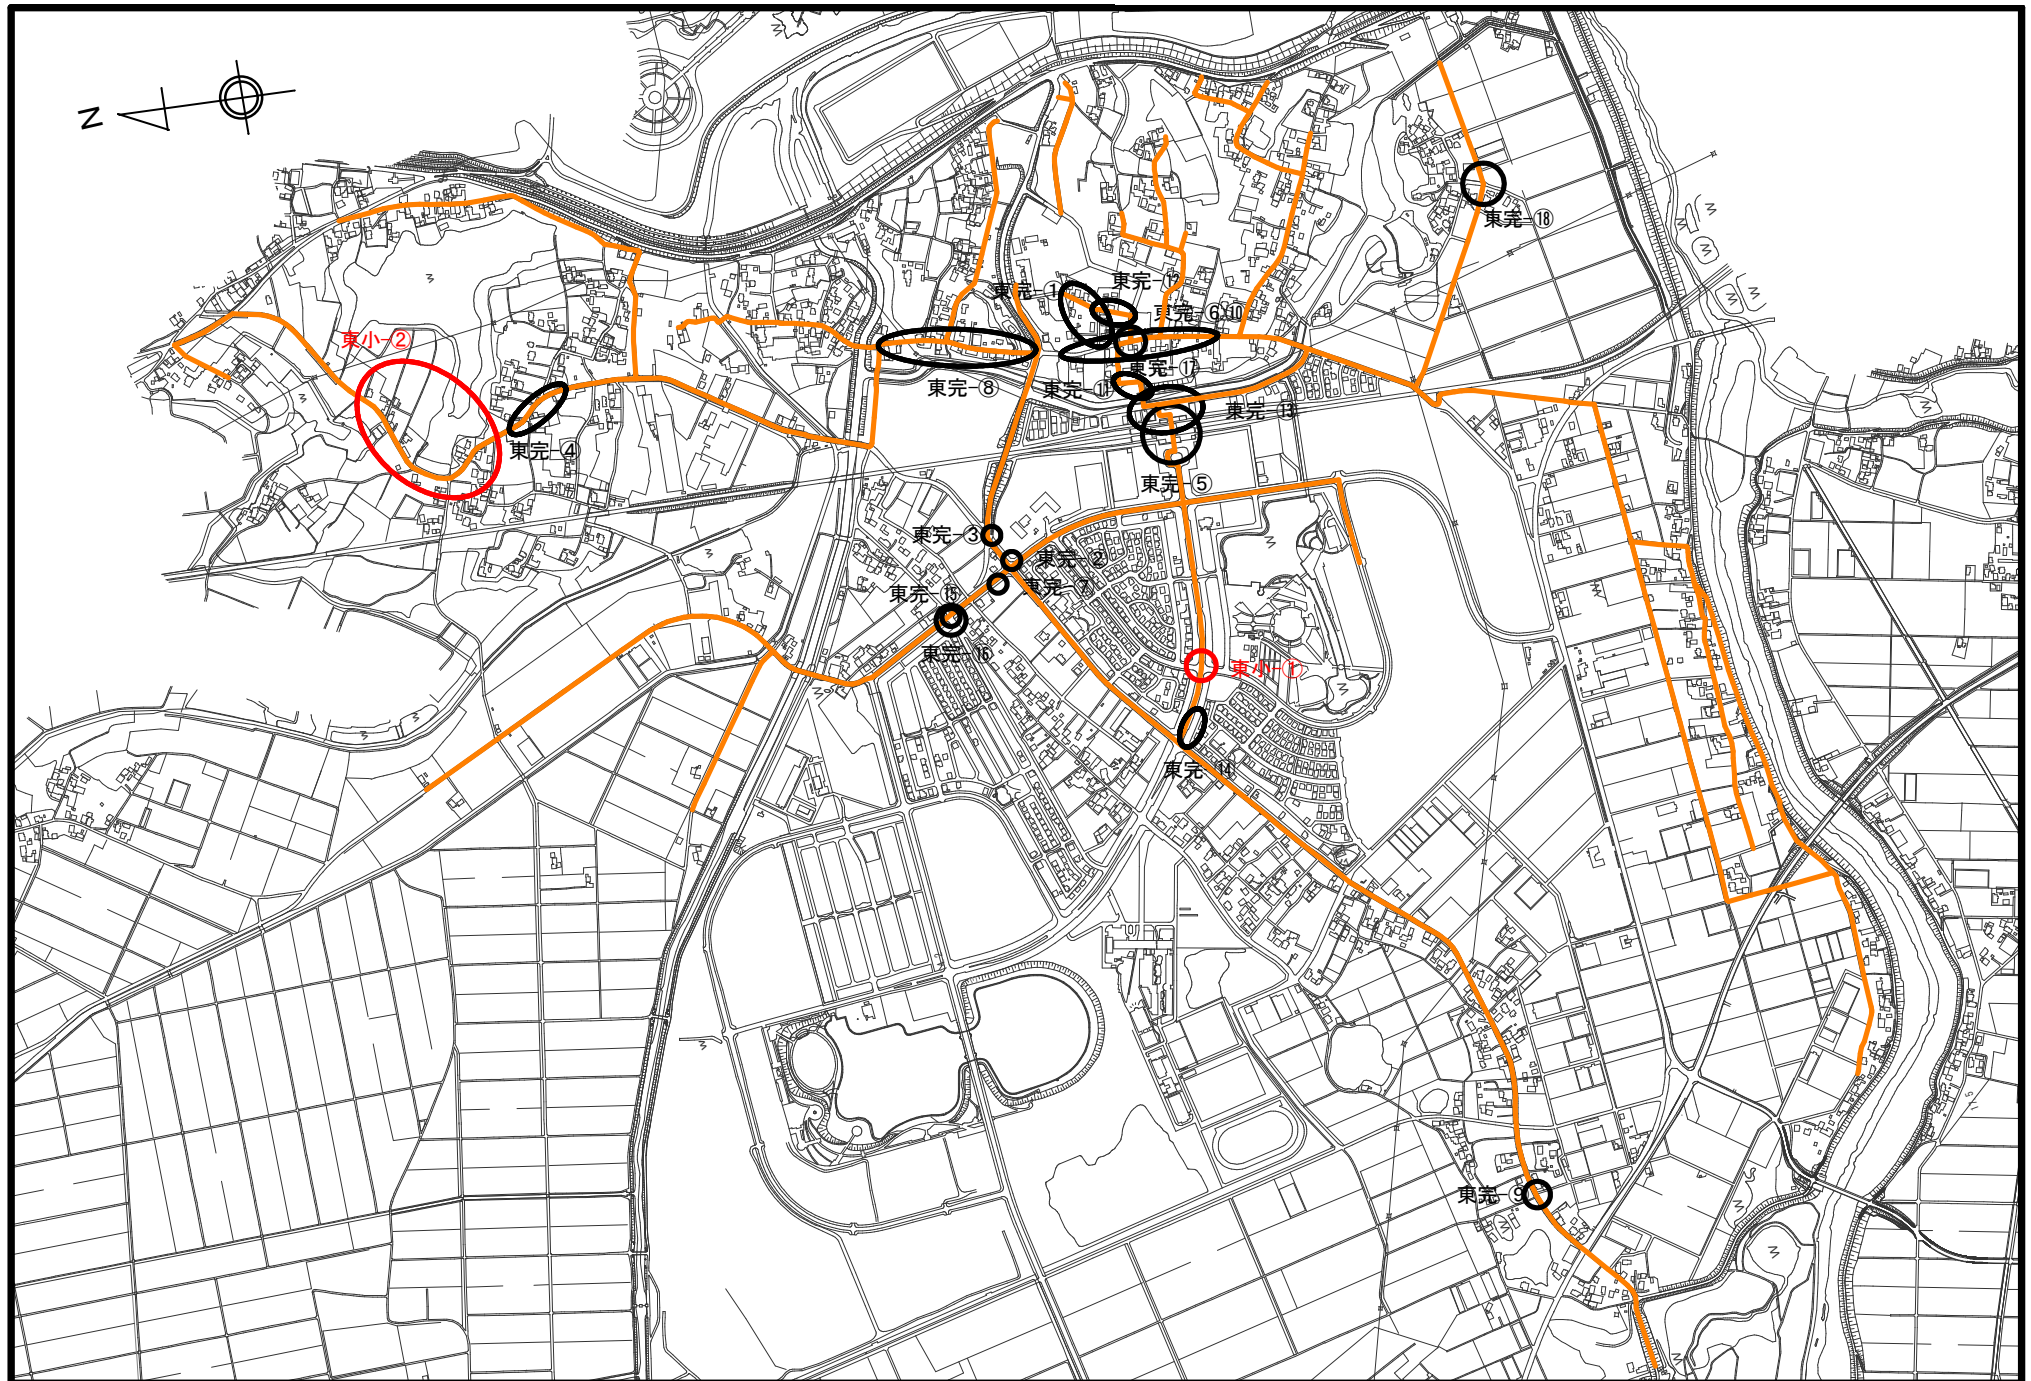

令和7年度 通学路点検結果について（東小学校 南地区部分）

（R7.10現在）

	No.	危険箇所	危険な状況（学校からの指摘事項）	担当課局	現況確認	対応状況	記載 年度	完了 年度
対策完了箇所	1	アキマ電器～大久保	北根用水路の他、地域全域において水路に進入できる状態（フェンス無し）であるため、危険である。	都市建設課 教育委員会	フェンス間に隙間があり、子供の進入が可能な状況。 危険箇所の明示として、旧南小学校PTAにより赤旗を設置している。	水路に侵入できないよう対策が講じられた。	H26	R2
	2	県道麦倉川俣停車場線	自動車が接近して通過するので危険である。	都市建設課	1-12号線より西側に歩道が無い。	スクールバスの利用状況に変化があったことから完了とする。	H30	R2
	3	県道麦倉川俣停車場線 （小林自動車商会付近）	横断歩道の路面標示が薄くなり認識できない状態にある。	総務課	横断歩道であることが運転者や歩行者から認識しにくい状況にある。	横断歩道の引き直しについて群馬県公安委員会が令和2年度予算で実施済。	R1	R2
	4	県道麦倉川俣停車場線 （白石製作所付近）	横断歩道の路面標示が薄くなり認識できない状態にある。	総務課	横断歩道であることが運転者や歩行者から認識しにくい状況にある。	横断歩道の引き直しについて群馬県公安委員会が令和2年度予算で実施済。	R1	R2
	5	県道麦倉川俣停車場線 （アキマ電器付近）	横断歩道の路面標示が薄くなり認識できない状態にある。	総務課	横断歩道であることが運転者や歩行者から認識しにくい状況にある。	横断歩道の引き直しについて群馬県公安委員会が令和2年度予算で実施済。	R1	R2
	6	県道麦倉川俣停車場線 （宇那根農村公園付近）	横断歩道の路面標示が薄くなり認識できない状態にある。	総務課	横断歩道であることが運転者や歩行者から認識しにくい状況にある。	横断歩道の引き直しについて群馬県公安委員会が令和2年度予算で実施済。	R1	R2

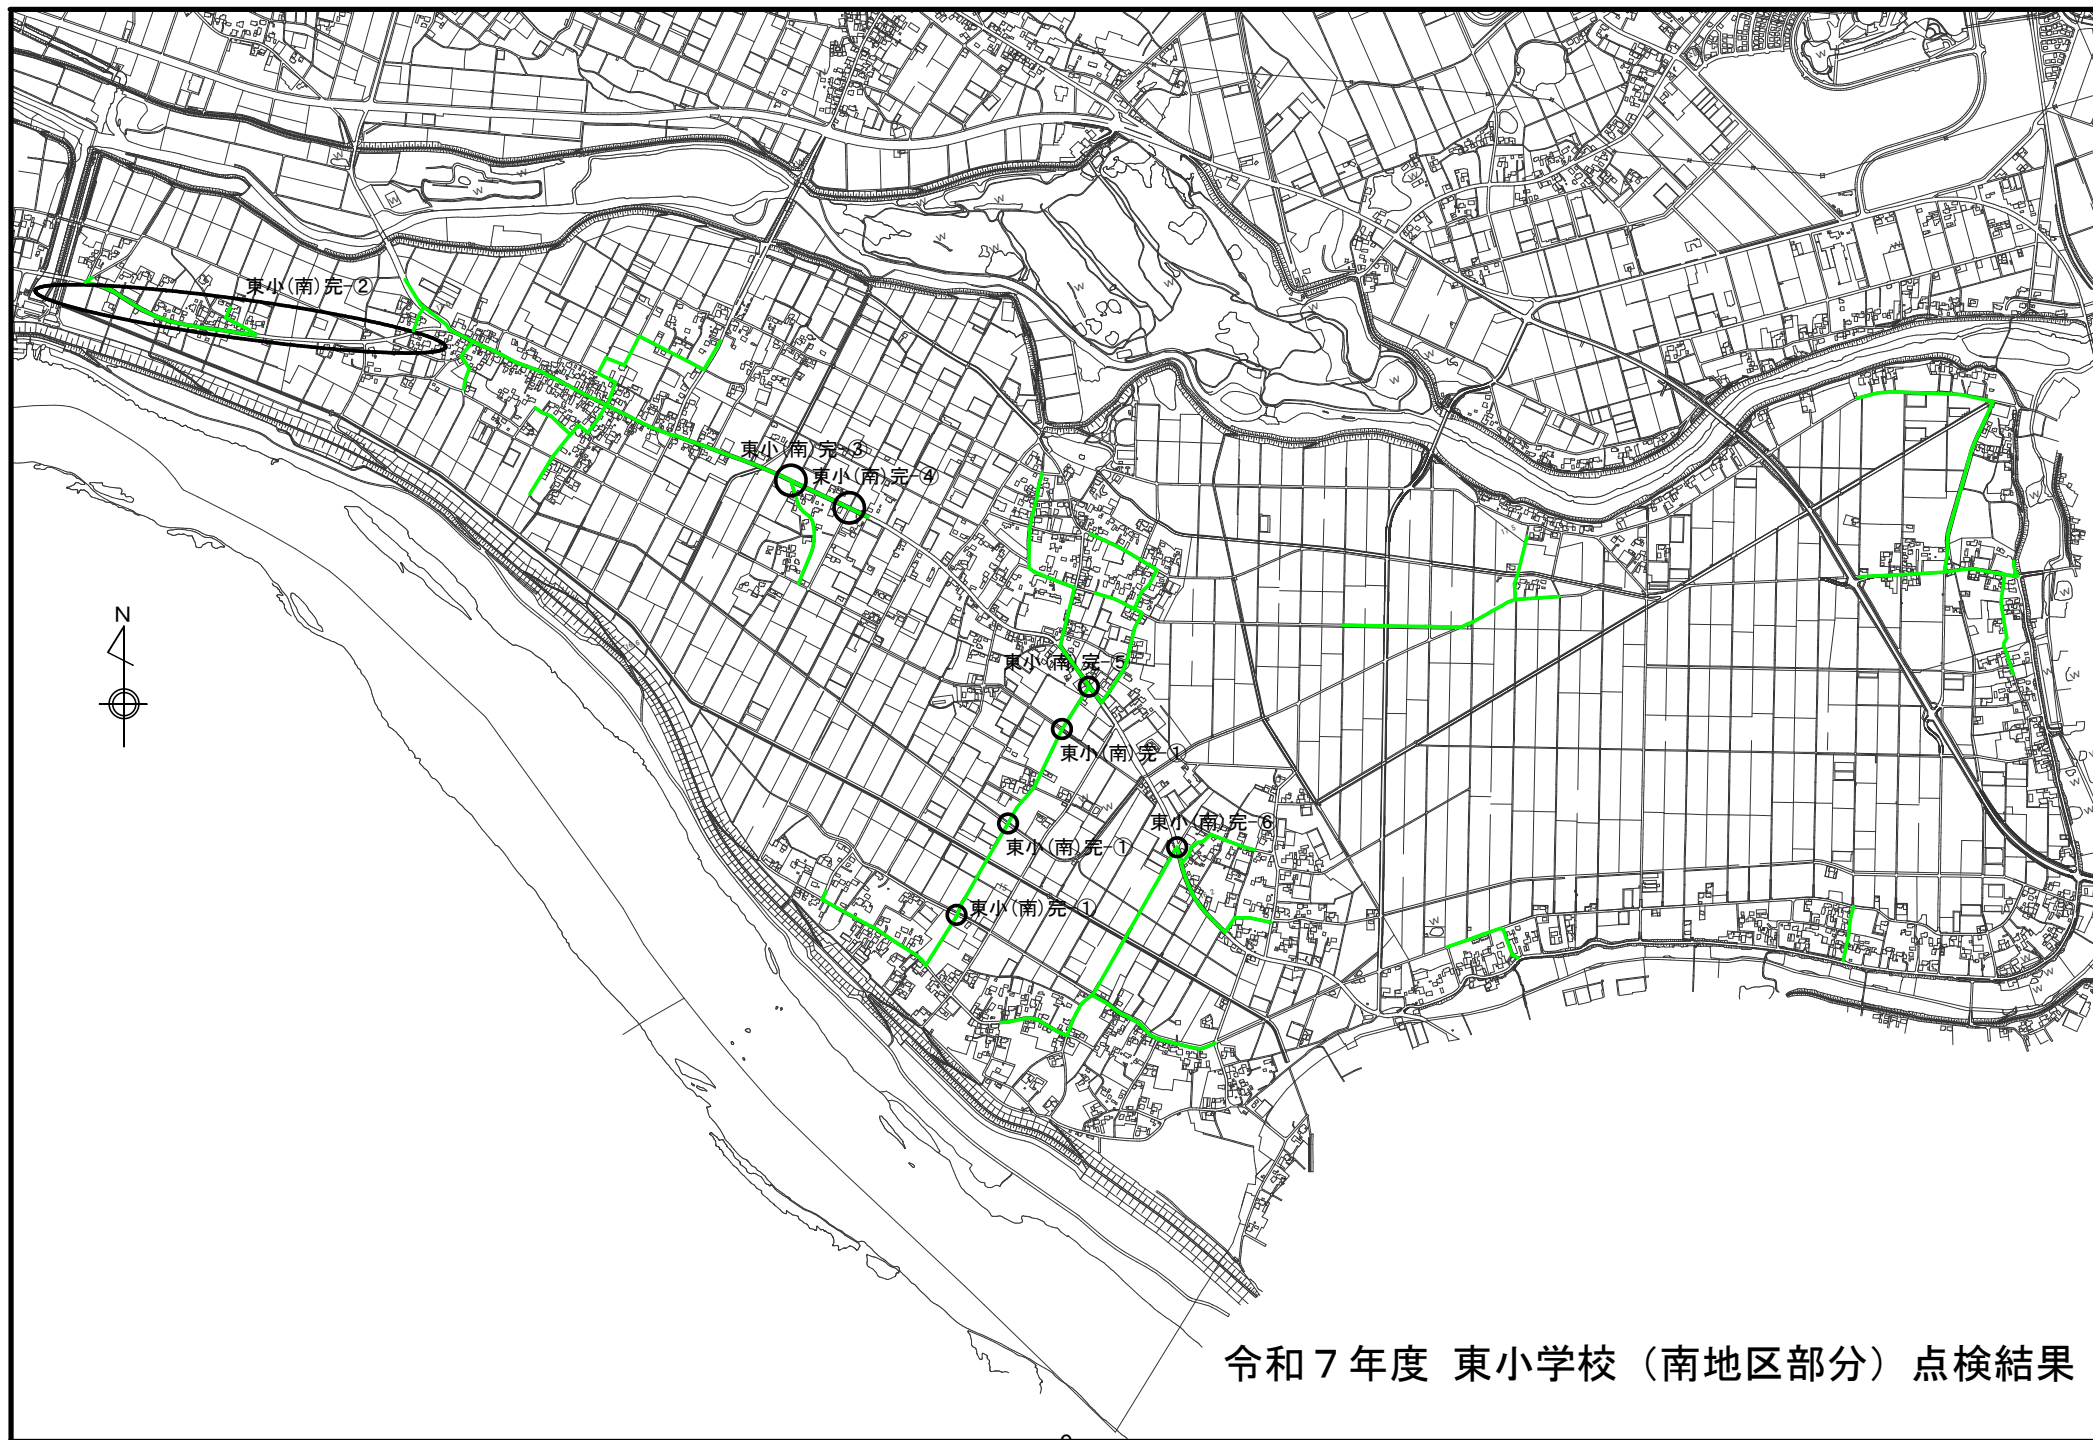

令和7年度 通学路点検結果について（西小学校 西地区部分）

（R7.10現在）

	No.	危険箇所	危険な状況（学校からの指摘事項）	担当課局	現況確認	対応状況	記載 年度	完了 年度
点 検 指 摘 箇 所	1	町道1-15号線沿い （個人宅ブロック塀）	ブロック塀が車道側に傾いており、 危険な状況にあるので、児童には反 対車線を通るよう指導している。	総務課 都市建設課 教育委員会	高さ約1.3m（基礎+6段組）、延長 約28mにわたるブロック塀が車道側 に傾いている。	ブロック塀所有者に改善をお願いす ると共に、注意喚起のため、ブロッ ク塀脇に三角コーン及びバーを設置 した。	R6	継続

令和7年度 通学路点検結果について（西小学校 西地区部分）

（R7.10現在）

	No.	危険箇所	危険な状況（学校からの指摘事項）	担当課局	現況確認	対応状況	記載 年度	完了 年度
対策完了箇所	1	板倉郵便局から 役場付近 （県道除川板倉線）	歩道が無く危険である。拡幅等困難であると思われるので路面標示等で注意喚起してもらいたい。	都市建設課	歩道は無い、区画線外のスペースも狭く危険である。	「学童注意」の路面標示を実施。 （館林土木事務所対応）	H26	H26
	2	おぎの屋周辺 （県道斗合田 岩田岡里線）	県道「斗合田 岩田 岡里線」（川魚料理おぎの屋周辺） →おぎの屋周辺の三差路は、靱谷地区の児童が東西に渡る通学路であるが、南北の道路がゆるくカーブしていて、見通しが悪く、交通量も多く危険である。早期完成とそれに付随する歩道の早期設置を要望。	総務課	県道拡幅が完了し、交通量増加や通過車両のスピードの出し過ぎが懸念される。	平成27年度に横断歩道、手押し信号を設置したため完了。	H26	H27
	3	おぎの屋北のT字路から 県道に向かう通学路 （町道2-33号線）	歩道無 → 路面標示 通過車両等の流入が多くなってきて危険である。道路余剰地に舗装を掛けグリーンベルト等の施工ができないか。	総務課 都市建設課	車道幅は広いが、県道の信号を避ける抜け道となっており、通過交通車両が増えてきている。	路面標示による注意喚起を実施する。後の状況を鑑み以後検討する。	H26	H27
	4	役場第2庁舎西側 （県道除川板倉線）	県道を横断してしまう児童がいる。何か安全対策は出来ないか。	総務課 都市建設課	県道の線形がカーブになっており見通し出来ない。渡るのは危険。	役場前の横断歩道を利用するよう学校より指導する。	H28	H28
	5	県道斗合田岩田岡里線 より西の町道1068号線	歩道が無く危険である。歩道スペースだけでも作れないか。	都市建設課	歩道は無い、区画線外のスペースも狭く危険である。	道路幅員が狭く、区画線位置変更にて歩道スペースを確保することは困難である。 小学校より、児童への注意喚起等の指導をする。	H27	H28
	6	県道斗合田岩田岡里線 町道1344号線 （旧354号線） 交差点	歩行者用信号が無いため危険である。 歩行者用信号を設置出来ないか。	総務課	信号は設置してあるが、歩行者用信号は無い。小学生の横断あり。	歩行者用信号設置。	H28	H29

令和7年度 通学路点検結果について（西小学校 西地区部分）

（R7.10現在）

	No.	危険箇所	危険な状況（学校からの指摘事項）	担当課局	現況確認	対応状況	記載 年度	完了 年度
対策完了箇所	7	町道1167号線	歩道が無く一般交通車両も通るため、児童の接触事故等を危惧している。 地域の児童が集中してくる小学校周辺の道路にスクールゾーン等のグリーンベルトの設置ができないか？	総務課 都市建設課 教育委員会	対象の道路は生活圏道路として機能しているが、1車線分の幅員しかない。道路整備時に公安と協議し、通行車両スピード抑制のためハンプ舗装を設置している。	グリーンベルト（スクールゾーン）の設置には現地に見合った条件等を公安と協議しながら決める必要がある。現状では歩道が無いため、単純に設置することはできない。 設置するためには車道幅員が足りないと思われる。狭小道路に設置することは可能であるが、時間帯により交通規制（車両進入禁止等）の必要があるため、近隣住民の通行が妨げられる。通行する場合は、通行許可等の取得が必要となる。 沿線住民への影響を考慮し、スクールゾーンの設置は見送る事とし、登下校に関わるルール等を小学校から指導する。	H30	H30
	8	大林児童公園付近	不審者が自転車に乗っている。 (H29)	総務課	周辺にアパートが多い。 不審者事案については、過去に警察が対応した経緯がある。	防犯カメラの設置完了。	H30	H30
	9	ヤクルト販売所付近	通行中の中学生に「板中ばかやろう」と奇声をあげて殴りかかる。 (H28)	総務課 教育委員会	不審者事案については、過去に警察が対応した経緯がある。	近くにあるヤクルトに見回りの協力を警察がお願いしている。 防犯パトロールの強化や警察官によるパトロールを強化する。	H30	H30
	10	浮戸内の道路 (町道1134号線)	民家等なく道路全域にわたり暗く危険である。 改築道路の段差対策を望む。	総務課 都市建設課	人家の無い道路である。道路脇に雑木等の茂みがある。	H28年度に防犯灯更新済み（LEDライト）。 H28～道路拡幅整備事業に着手し、R2に完了した。	H27	R2

令和7年度 通学路点検結果について（西小学校 西地区部分）


（R7.10現在）

	No.	危険箇所	危険な状況（学校からの指摘事項）	担当課局	現況確認	対応状況	記載年度	完了年度
対策完了箇所	11	町道1344号線 （旧国道354号線）	一部歩道が無いので、その区間の歩道設置をしてほしい。（H30） 歩道の存在は確認できたが、奥まった所にあり、児童を歩かせるには不向きであるので、本線沿いに歩道の設置を要望したい。（R1）	都市建設課	道路沿線において一部歩道が無い様に見えるが、歩道は余剰スペース（植栽帯等）の北側を通っており連続している。	歩道は連続して設置してあるため、そちらを利用するよう指導をしよう。（H30） 歩道スペースに個人宅の樹木の枝が出ている箇所について剪定を依頼し、安全に歩行できるように指導及び対応をした。（R1）	H30	R1
	12	県道斗合田岩田岡里線 町道1344号線（旧354号）	隅切りの設置とポールを設置で安全対策をしてもらいたい。	都市建設課 教育委員会	指摘箇所には隅切りが設置されている。横断歩道幅分縁石が無いが通常の交差点形状である。	通常の交差点形状であり信号機も設置されている。信号待ちの際、できる限り道路側から離れた位置で待つよう学校で安全指導を行った結果、安全性が確保された。	R1	R1
	13	町道1-15号線 町道1174号線	路面標示が消えかけており、通学路の注意喚起できないのでは？	総務課	指摘箇所の路面標示が薄くなっている。	路面標示を更新済み。 他の場所においても路面標示が消えかけていれば報告して欲しい。	H30	R1
	14	町道1174号線	旧役場から旧増田医院までの区間は板倉地区の児童が集まる道路であるが、スピードを出す車両もいるため、適宜ハンプ舗装等を設置してもらいたい。	都市建設課	西小学校から旧増田医院までの区間にはハンプ舗装あり、それより東側の町道にはハンプ舗装は無い。 近年は一般車両の通行が増えていると思われる。	ハンプ舗装は車両の速度抑制には有効だが、2輪車の転倒要因にもなってしまうことから、路面標示を活用した安全対策として工事を実施した。	H31	R2
	15	町道1-15号線 町道1150号線交差点	児童が横断する際の横断歩道がないことから危険が生じている。	総務課 都市建設課	両方の町道が2車線であり、通行する車両の速度超過が多数見受けられる。	横断歩道、反射ポール、歩車道境界ブロックの設置工事完了。	R3	R4

令和7年度 通学路点検結果について（西小学校 西地区部分）

（R7.10現在）

	No.	危険箇所	危険な状況（学校からの指摘事項）	担当課局	現況確認	対応状況	記載 年度	完了 年度
対策完了箇所	16	県道斗合田岩田岡里線、 町道2-23号線の交差点 （おぎの屋付近）	横断歩道の路面標示が薄くなっている部分がある。	総務課	自動車の通る部分が薄くなっており、降雨時では特に認識しにくい。	横断歩道の路面標示及び外側線等の修繕を実施した。	R5	R5

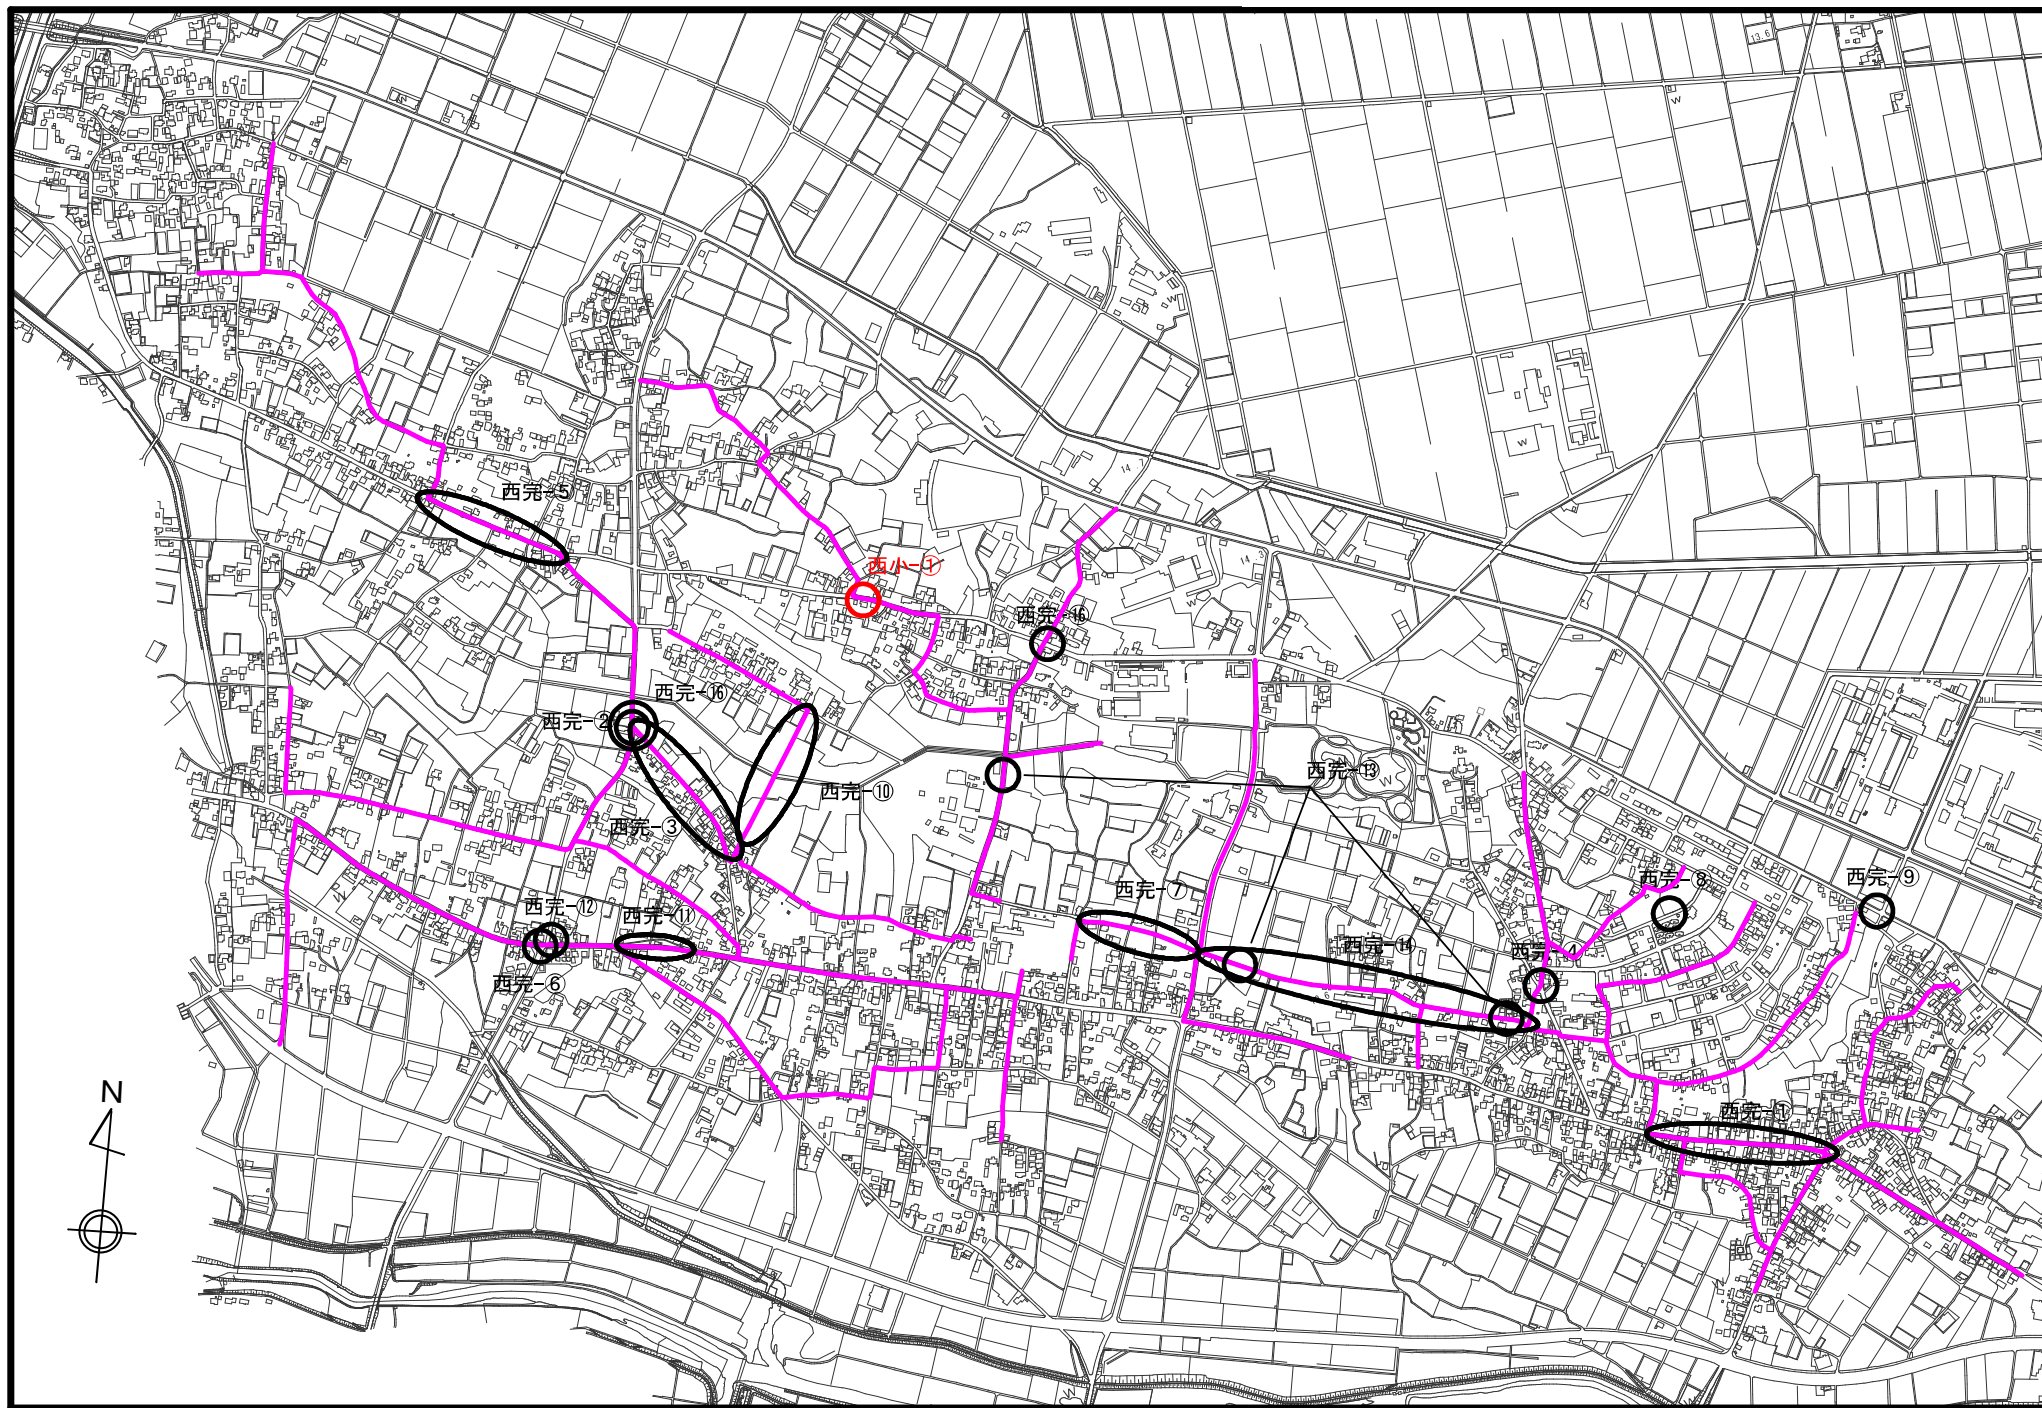

令和7年度 通学路点検結果について（西小学校 北地区部分）


（R7.10現在）

	No.	危険箇所	危険な状況（学校からの指摘事項）	担当課局	現況確認	対応状況	記載 年度	完了 年度
点 検 指 摘 箇 所	1	町道5062号線	外側線が薄くなっている。	都市建設課	外側線の表示が薄くなり認識しにくい状況にある。	町内全域の町道の外側線に対して相当数の引き直しが必要であるが、順次施工している状況である。	R6	継続

令和7年度 通学路点検結果について（西小学校 北地区部分）

（R7.10現在）

	No.	危険箇所	危険な状況（学校からの指摘事項）	担当課局	現況確認	対応状況	記載 年度	完了 年度
対策完了箇所	1	町道1－7号線及び 町道5062号線交差点	横断歩道がないため歩行者が危険である。	総務課 都市建設課	横断歩道がなく停止線や止まれの表示が薄くなり認識しにくい状況にある。	町道1－7号線に対して町道5062号線の歩道がないことから、横断歩道を設置すると、更に危険性が増す結果が予測されることから、停止線や止まれの引き直し工事を実施した。	R2	R2
	2	町道2－25号線及び 町道5062号線交差点	停止線と止まれの表示が薄くなり認識しにくい状況にある。	総務課 都市建設課	完全に消えている状況にはないが、引き直す必要性はある。	停止線や止まれの表示の引き直し工事を実施した。	R2	R2
	3	館林東部工業団地東側 （館林市の市道部分）	館林市道部分の道路下を横断するボックスカルバート部分において、取り付け道路と歩道が沈下し10cm程度の段差が生じているため危険である。	都市建設課	ボックスカルバート部分と車道及び歩道部に大きな段差が生じている。	段差部分に対して擦り付け舗装による補修が必要であるため、道路管理者である館林市役所道路河川課に補修の要望をしたところ簡易的な補修しか考えていないとの回答がありR2.7に簡易的な補修が実施された。	R2	R2

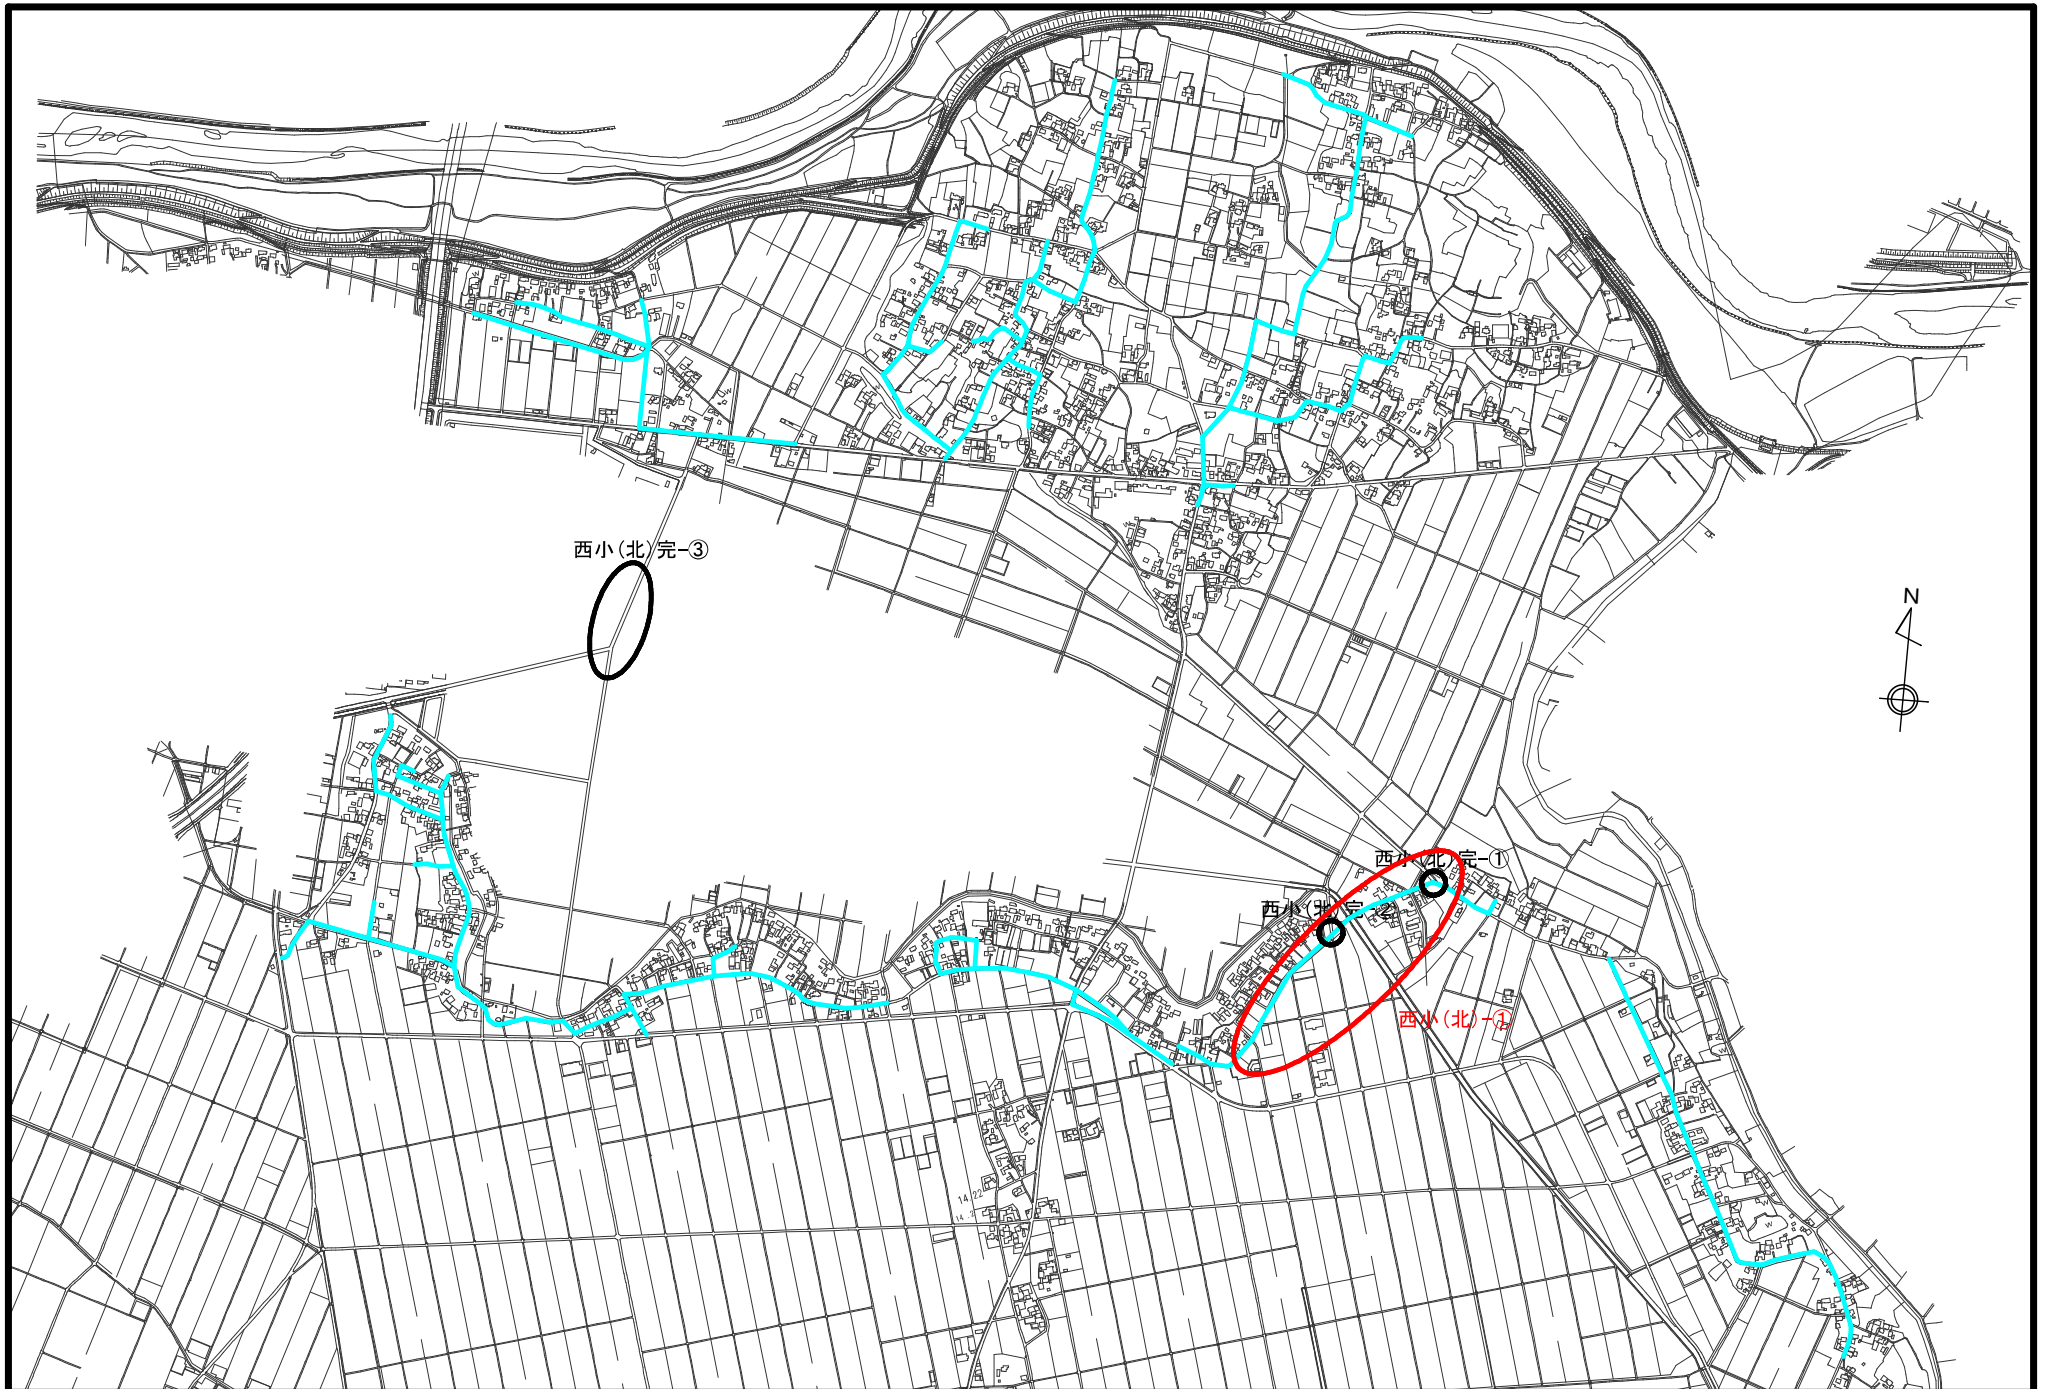

令和7年度 通学路点検結果について（板倉中学校）

（R7.10現在）

	No.	危険箇所	危険な状況（学校からの指摘事項）	担当課局	現況確認	対応状況	記載 年度	完了 年度
点 検 指 摘 箇 所	1	県道除川板倉線	一部区間で歩道が無く危険である。	都市建設課	一部歩道がない区間は車道を通行する形態となることから危険性がある。	地権者の同意が得られていない状況にある。今後、点検報告と併せて館林土木事務所と協議を継続する。館林土木事務所へ要望書提出済み。H27区間前後に「学童注意」路面標示済み。（館林土木事務所対応）歩道の整備については、引き続き要望する。	H27	継続
	2	町道1-11号線	通過交通の流入量が多く危険である。	総務課 都市建設課	通過車両の速度を抑制し、生徒の安全性を確保する必要がある。	当該路線は、インフラ整備工事の計画が進捗しており、施工完了後に従前より外側線によるスペースを広く確保した上で舗装及び外側線の引き直しを実施する予定である。R7年度に、東側の外側線の施工が行われている。	R2	継続
	3	町道1-15号線沿い （個人宅ブロック塀）	ブロック塀が車道側に傾いており、危険な状況にあるので、生徒には塀から離れて通るよう指導している。	総務課 都市建設課 教育委員会	高さ約1.3m（基礎+6段組）、延長約28mにわたるブロック塀が車道側に傾いている。	ブロック塀所有者に改善をお願いすると共に、注意喚起のため、ブロック塀脇に三角コーン及びバーを設置した。	R6	継続

令和7年度 通学路点検結果について（板倉中学校）

（R7.10現在）

	No.	危険箇所	危険な状況（学校からの指摘事項）	担当課局	現況確認	対応状況	記載 年度	完了 年度
対策完了箇所	1	板中西側道路 （町道1-5号線）	中学生が自転車で歩道を通れるよう申請をお願いしたい。	総務課	現状では歩道内の自転車走行は法律上不可能である。 自転車歩行者専用道路の協議が必要。	歩道幅員がせまく、自転車歩行者道にすることは不可能との回答。（公安委員会）（町道1-12号線は自転車歩行者道路対応済み）	H27	H27
	2	県道除川板倉線	一部区間において、歩道表面が荒れており通行に支障をきたしている。	都市建設課	路面が荒れている状況。	H27歩道部舗装修繕実施 （館林土木事務所対応）	H27	H27
	3	町道1-11号線 町道6166号線 交差点	路面が荒れており、通行が危険である。	都市建設課	舗装面が荒れており、小石等もあり自転車の転倒が危惧される。	舗装打ち替え実施。	H28	H28
	4	板倉中学校北西 石塚交差点 （町道1-15号線 町道1150号線）	見通しが悪く危険である。	総務課	交差点間際に来るまで見通しが出来ない。	カーブミラーを設置。	H28	H28
	5	上・下蛭田橋付近 （町道1-12号線）	舗装が悪く凸凹していて危険である。	都市建設課	蛭田橋と町道の接合部が沈下等の影響による凹凸を確認。	舗装修繕実施。	H28	H28
	6	八間樋橋付近砂利道 （町道2-22号線）	集会場から八間樋橋に向かう町道が砂利道で滑りやすく危険である。	都市建設課	谷田川堤防拡幅工事中 砂利道の坂道であるため滑りやすい。 （谷田川堤防拡幅工事中）	対象道路の舗装完了。	H29	H29
	7	県道除川板倉線	一部区間において、農地との段差があり転落の危険がある。毎年、数名の生徒が風にあおられ転落している。	都市建設課	段差のある箇所には転落防止柵が設置されているが、一部区間において未設置箇所がある。	H27転落防止柵の設置は高さの条件等により困難との回答。 設置不可能であるため学校から生徒へ指導する。	H27	H30
	8	谷田川右岸堤防 町道1-12号線 交差部	縁石が草に覆われており、中学生が気付かず乗り上げて転倒したとの報告が数件あった。	都市建設課	堤防の草に覆われ、縁石が見えない状況である。	堤防の除草は群馬県が定期的に実施しているが追いつかない状況がある。 注意喚起のためのラバーポールを設置済み。	H30	R1

令和7年度 通学路点検結果について（板倉中学校）

（R7.10現在）

	No.	危険箇所	危険な状況（学校からの指摘事項）	担当課局	現況確認	対応状況	記載 年度	完了 年度
対策完了箇所	9	校庭北側道路 （町道1150号線）	ワダチがあり、車両通行時に水が歩道内まで飛び散り、中学生が濡れてしまう。 降雨時に確認してもらいたい。	都市建設課	極端なワダチは確認できないが、車道部全体が下がっており、水溜りができる状況であると思われる。	道路全体の舗装状態は良好であり、場所により薄く水がたまる可能性はあると思われるが、舗装の修繕の必要性は無いと考えている。 R2予算において舗装修繕工事を実施したことから状況が改善された。	H30	R2
	10	ゴルフ場付近 （国道354号線）	歩道内に段差があったり、草が繁茂しており、通行が危険である。	都市建設課	草が繁茂している。 歩道内の縦断方向に段差がある事を確認した。	道路管理者（館林土木事務所）へ伝え、対応を依頼する。 除草については引き続き状況に応じて要望書を提出する。	R1	R1
	11	町道1-15号線 町道1150号線交差点	館林警察署から死角が生じる箇所がある歩道を登校時には自転車で通行せず、車道の路肩を自転車で通行するよう指導があったことにより、生徒が危険な状況にある。	総務課 都市建設課	両方の町道が2車線であり、通行する車両の速度超過が多数見受けられる。	横断歩道、反射ポール、歩車道境界ブロックの設置工事完了。	R3	R4

